

## Vérification des machines équipées en levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005  
 Vérification générale périodique



### Client

ENCHERES MAT  
 IMPASSE DE TOULOUSE  
 ZI DE TAVERNIE  
 31150 BRUGUIERES

### Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT  
 BRUGUIERES

### Identification de l'équipement

Marque : JCB  
 Modèle :  
 Type : 3CX  
 Année : 2 001  
 Marquage : CE  
 N° Constructeur : SPL3CXFS1E0923762  
 Porteur :  
 Immat. / châssis :  
 N° Client : 1622950  
 CMU en daN : 910  
 Compteur : 838 H

### Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui

Mise à disposition de la notice d'instructions : Non

Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non

Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non

Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non

Carnet de maintenance mis à disposition : Non

Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui

Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Non

Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

### Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défectuosités ne permettant pas au chef d'établissement de mettre l'appareil à disposition des travailleurs (cf. art. R.4321-1).

### Récapitulatif des observations

- 1 Défaut de pression du pneumatique ARD - *Y remédier*
- 2 Fuite d'huile importante sur l'équipement AR - *Y remédier*
- 3 Vitre d'angle ARD détériorée - *Y remédier*
- 4 Glissement de la charge lors des essais - *Y remédier rapidement*  
*Interdit au levage en l'état actuel*
- 5 Frein de stationnement inopérant - *Y remédier*
- 6 Corrosion importante sur pédales de frein - *Y remédier*
- 7 Corrosion importante sur l'ensemble de l'équipement - *Y remédier*
- 8 Phare AV défectueux - *Y remédier*
- 9 Rétroviseur côté droit absent - *Y remédier*
- 10 Fuite hydraulique sur plusieurs vérins de la partie pelleteuse - *Y remédier*
- 11 Batterie faible - *Y remédier*
- 12 Corrosion importante sur structure de la cabine - *Y remédier rapidement*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

