

Vérification des appareils de levage

Contrôle effectué en application de l'arrêté du 01 mars 2004 (travail)
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIERES

Identification de l'équipement

Marque : ABM Modèle :
Type : ORION 1000 Année : 1 998
Marquage : CE
N° Constructeur : 980406004556
Porteur :
Immat. / châssis :
N° Client : 1478801
CMU en daN : 210
Compteur : NC

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Compteur d'heure de fonctionnement non fonctionnel - Y remédier
- 2 Mauvaise étanchéité du coffret électrique en poste bas et coffret détérioré au niveau de l'arrêt d'urgence - Y remédier
- 3 Indicateur de dévers non fonctionnel - Y remédier
- 4 Mauvaise isolation du circuit électrique de charge des batteries - Y remédier
- 5 Bandages détériorés - Y remédier
- 6 Capot de protection détérioré et mécanisme de verrouillage absent - Y remédier
- 7 Mauvaise étanchéité du branchement sur la sonde - Y remédier
- 8 Garde corps déformé et fissuré - Y remédier
- 9 Marche pied d'accès en nacelle déformé - Y remédier
- 10 Avertisseur sonore non fonctionnel - Y remédier
- 11 Bruit anormal lors de l'orientation de la tourelle - Trouver l'origine et y remédier
- 12 Clef de sélection poste haut/poste bas absente - Y remédier

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

(emplacement du logo)

