

N° D'IMPRIMÉ C68080507

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



AUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

105

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

FB-792-QH (F)

07/11/2018

07/11/2018

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF77BBHY6JJ618297

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

N10CTRCT057G621

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

178806

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059931

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ


Défaillances majeures :

- 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
- 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVD
- 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute AVD

Défaillances mineures :

- 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
- 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AVD, D
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AV
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/12/2024 : 145333 km / 17/01/2025 : 147864 km

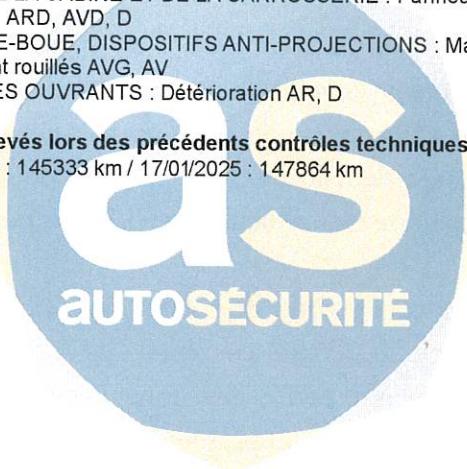

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT		ARRIÈRE	
G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-3.5 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %	0 %	
Forces verticales :	891 daN	598 daN	
Frein de service			
Forces de freinage :	341 daN	280 daN	232 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	18 %	1 %	233 daN
Forces de freinage (efficacité) :	341 daN	280 daN	232 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	72 %		233 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m^{-1}) C2:0.3 m-1 C3:0.31 m-1 C4:0.34 m-1 Moyenne:0.32 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -3.2 %